



最小
パイプ寸法



ワンタッチ
取付機構

MDR ブラシレスドライバ内蔵モータ PM570XE/PM570XP

パイプ径 ϕ 57

イントロ
ダクション

MDR

モジュール
ユニット

資料

VS
シリーズ

FE
シリーズ

FP
シリーズ

XE・XP
シリーズ

KT
シリーズ

テーパ
シリーズ

HS
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

その他
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の
選定

パイプ径 ϕ 57ローラ

PM570XE
(標準タイプ)

PM570XP
(高出力タイプ)



パイプ寸法：PM570XE/PM570XP

 350mm	 350mm以上						
パイプ寸法 (mm)	400	500	600	700	800	900	1000
重 量 (kg)	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6
ワンタッチ取付機構	○	○	○	○	○	○	○

■コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
■フレーム内寸法とパワーモータのスキマは左右合わせて2~5mm必要です。
(左右均等に固定してください。)

各種オプション：PM570XE/PM570XP



ゴムライニング仕様

天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム

P.84



防滴仕様

350mm 350mm以上

P.86



Vリブドプリー仕様

350mm 350mm以上

P.89



Vプリー仕様

350mm 350mm以上

P.90



2溝丸溝パイプ仕様^{※1}

400mm 400mm以上

P.91


JD

両軸Dカット仕様

※1 800mmまで製作可能です。

■その他の仕様についてはP.92をご参照ください。

オプション金具：No.MBB-081

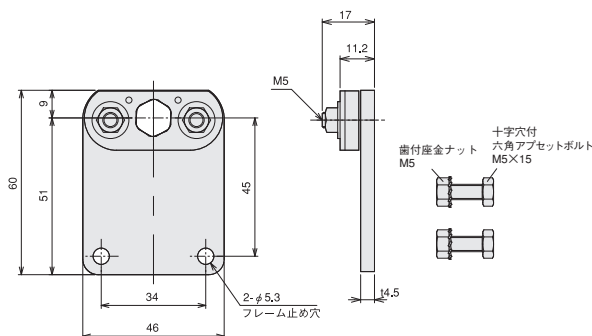

- ・キャプタイヤコード側に取付けます。
- ・パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm (ナットはパワーモータの軸が金具の穴に通っていることを確認し締めつけてください)、金具の固定は3.1Nm[※]で締めつけてください。
※スナバを使った締め付けトルクです。ブラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

ご注文例：PM570XE-17-400-D-024-C007-NN-VG

型式 呼び周速 電圧 コード 入力信号 各種オプション

モータタイプ：XE/XP

呼び周速：17,30,60,100

パイプ寸法：mmでご指定ください。

電圧：D-024(DC24V)


入力信号：NN-NPN入出力/NP-NPN入力、PNP出力

※防滴および5Pメタコン仕様は記述不要(空白)です。


コード：電源コードの種類と長さです。

各種オプション：オプションとして各種仕様が選択できます。

オプション金具：No.MBB-A80-G

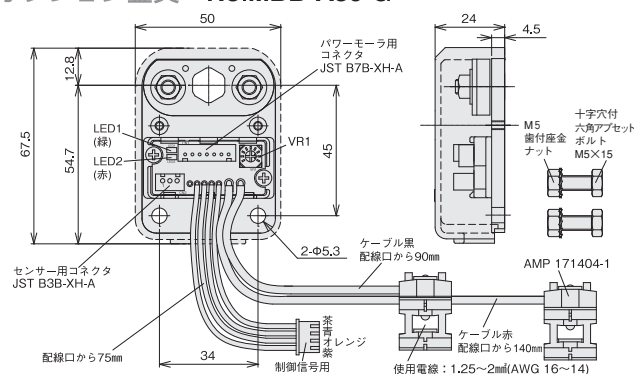


- ・キャプタイヤコード側に取付けます。
- ・パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.1Nm[※]で締めつけてください。
※スナバを使った締め付けトルクです。ブラスドライバーを使う場合は3.5Nmになります。

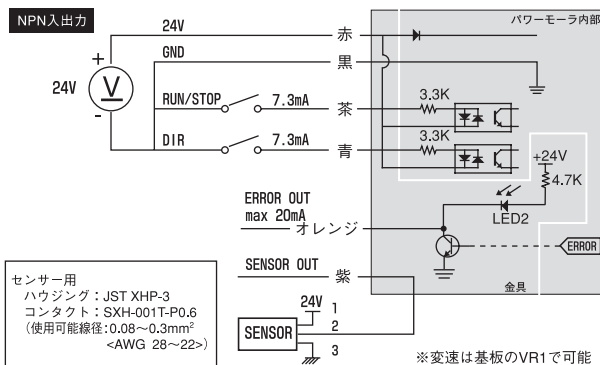

注) 上記基板付金具はNPN入出力専用です。

防滴/5Pメタコン仕様

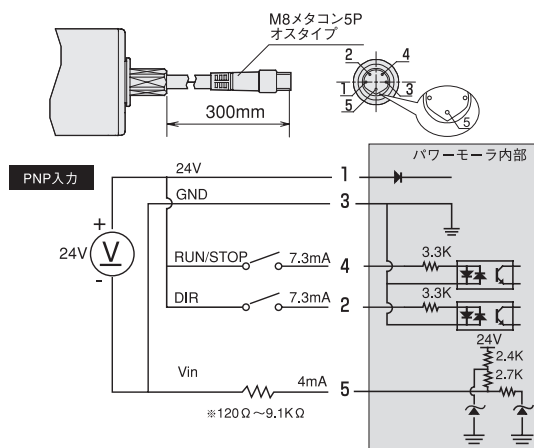


弊社ホームページに「パワーモータ選定サービス」を用意しております。(詳細は本紙P.14をご参照)

※グラフの見方についてはP.18をご参照下さい。

特性一覧：PM570XE


呼び周速17タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
19.8	61	0.5	31	42	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
18.1	67	0.5	30	42	6.2K	8.5±0.2
14.8	80	0.4	30	42	4.3K	7.5±0.2
13.2	85	0.4	28	41	3.3K	6.5±0.2
11.5	93	0.3	27	40	2.2K	5.5±0.2
9.9	99	0.3	23	36	1.8K	4.5±0.2
6.6	115	0.3	17	30	1.2K	3.5±0.2
4.9	123	0.2	14	29	750	2.5±0.2
3.3	128	0.2	10	26	430	1.5±0.2
2.5	133	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

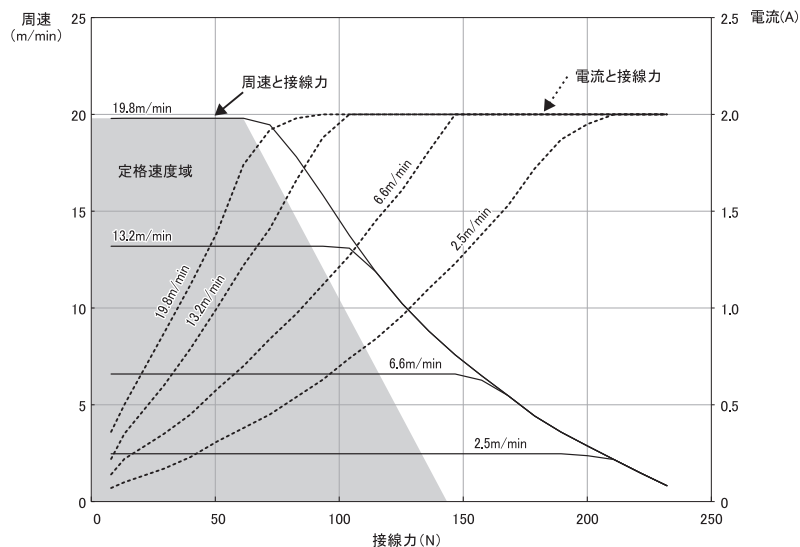


呼び周速30タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
33.4	41	0.5	31	42	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
30.6	45	0.5	30	42	6.2K	8.5±0.2
25.0	54	0.4	30	42	4.3K	7.5±0.2
22.2	58	0.4	28	41	3.3K	6.5±0.2
19.5	63	0.3	27	40	2.2K	5.5±0.2
16.7	67	0.3	23	36	1.8K	4.5±0.2
11.1	77	0.3	17	30	1.2K	3.5±0.2
8.3	83	0.2	14	29	750	2.5±0.2
5.6	86	0.2	10	26	430	1.5±0.2
4.2	90	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

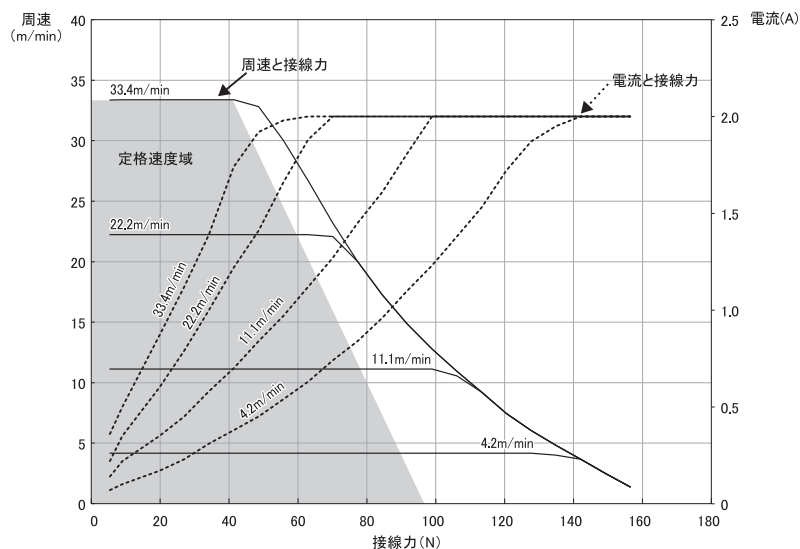

呼び周速60タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
70.4	20	0.5	31	42	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
64.5	21	0.5	30	42	6.2K	8.5±0.2
52.8	26	0.4	30	42	4.3K	7.5±0.2
46.9	27	0.4	28	41	3.3K	6.5±0.2
41.1	30	0.3	27	40	2.2K	5.5±0.2
35.2	32	0.3	23	36	1.8K	4.5±0.2
23.5	37	0.3	17	30	1.2K	3.5±0.2
17.6	39	0.2	14	29	750	2.5±0.2
11.7	41	0.2	10	26	430	1.5±0.2
8.8	43	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

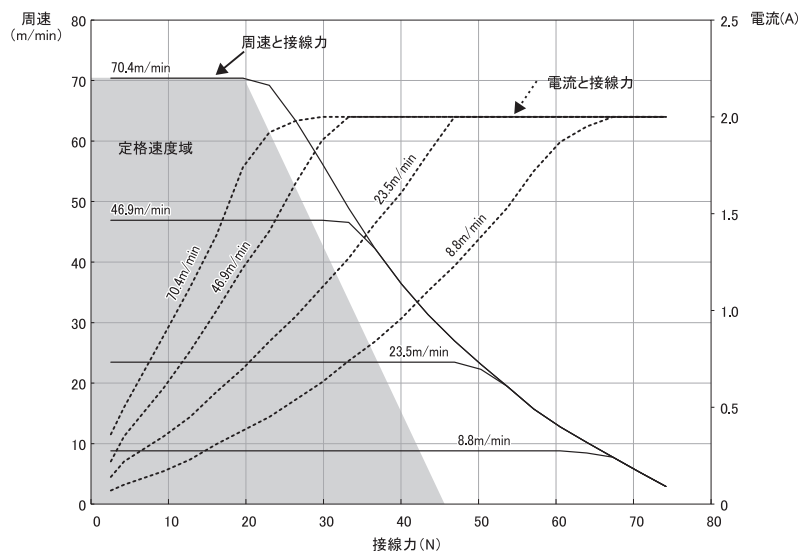

※特性一覧の数値は周囲環境25℃の数値です。ただし、参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローでの1本(運動なし)の特性であり、各種仕様を含む場合や運動時は数値が変わる場合があります。

イントロ
ダクション

MDR

モジュール
ユニット

資料

V S
シリーズ

F E
シリーズ

F P
シリーズ

XE・XP
シリーズ

K T
シリーズ

テーバー
シリーズ

H S
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

その他
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の
選定

MDR ブラシレスドライバ内蔵モータ PM570XE/PM570XP パイプ径φ57


 弊社ホームページに「パワーモータ選定サービス」を用意しております。(詳細は本紙P.14をご参照)

※グラフの見方についてはP.18をご参照下さい。

特性一覧：PM570XE

呼び周速100タイプ


周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
118.6	13	0.5	31	42	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
108.8	14	0.5	30	42	6.2K	8.5±0.2
89.0	17	0.4	30	42	4.3K	7.5±0.2
79.1	18	0.4	28	41	3.3K	6.5±0.2
69.2	20	0.3	27	40	2.2K	5.5±0.2
59.3	21	0.3	23	36	1.8K	4.5±0.2
39.5	25	0.3	17	30	1.2K	3.5±0.2
29.7	26	0.2	14	29	750	2.5±0.2
19.8	28	0.2	10	26	430	1.5±0.2
14.8	29	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

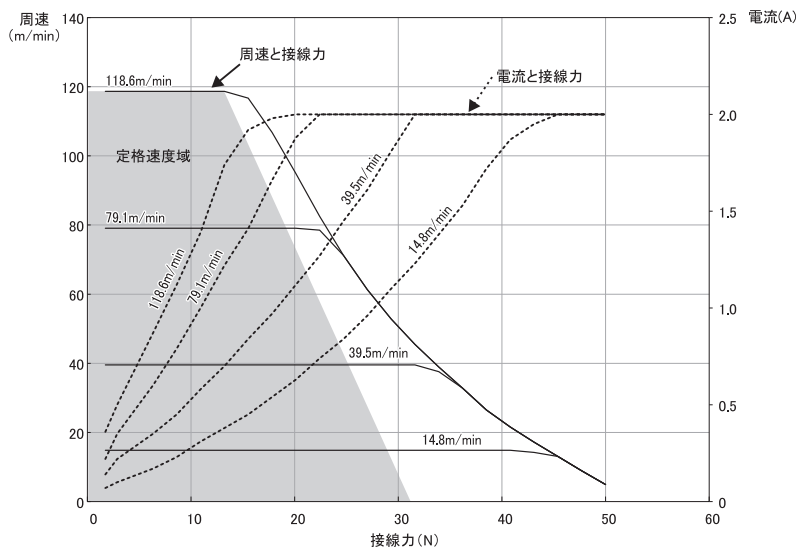

特性一覧：PM570XP


呼び周速17タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
19.8	101	0.5	46	63	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
18.1	104	0.5	43	59	6.2K	8.5±0.2
14.8	109	0.4	39	56	4.3K	7.5±0.2
13.2	112	0.4	35	51	3.3K	6.5±0.2
11.5	117	0.3	30	46	2.2K	5.5±0.2
9.9	120	0.3	29	42	1.8K	4.5±0.2
6.6	128	0.3	19	35	1.2K	3.5±0.2
4.9	131	0.2	14	29	750	2.5±0.2
3.3	133	0.2	10	26	430	1.5±0.2
2.5	136	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

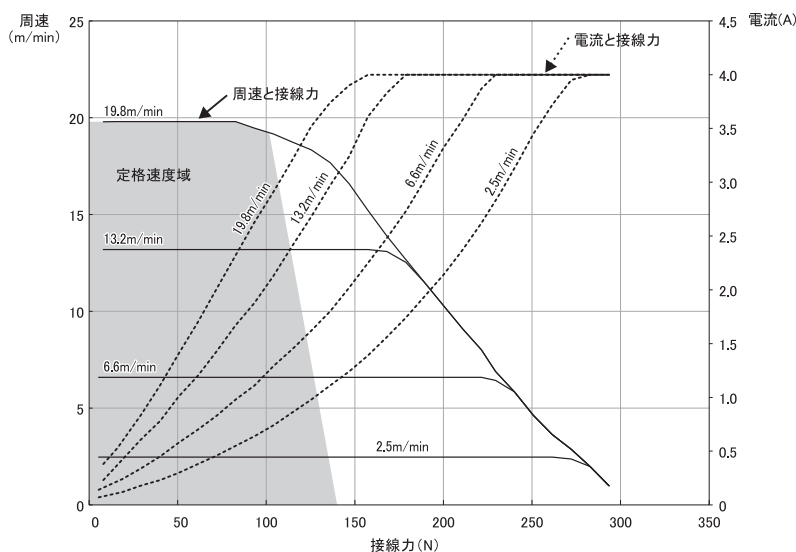

呼び周速30タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
33.4	68	0.5	46	63	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
30.6	70	0.5	43	59	6.2K	8.5±0.2
25.0	74	0.4	39	56	4.3K	7.5±0.2
22.2	76	0.4	35	51	3.3K	6.5±0.2
19.5	79	0.3	30	46	2.2K	5.5±0.2
16.7	81	0.3	29	42	1.8K	4.5±0.2
11.1	86	0.3	19	35	1.2K	3.5±0.2
8.3	88	0.2	14	29	750	2.5±0.2
5.6	90	0.2	10	26	430	1.5±0.2
4.2	92	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

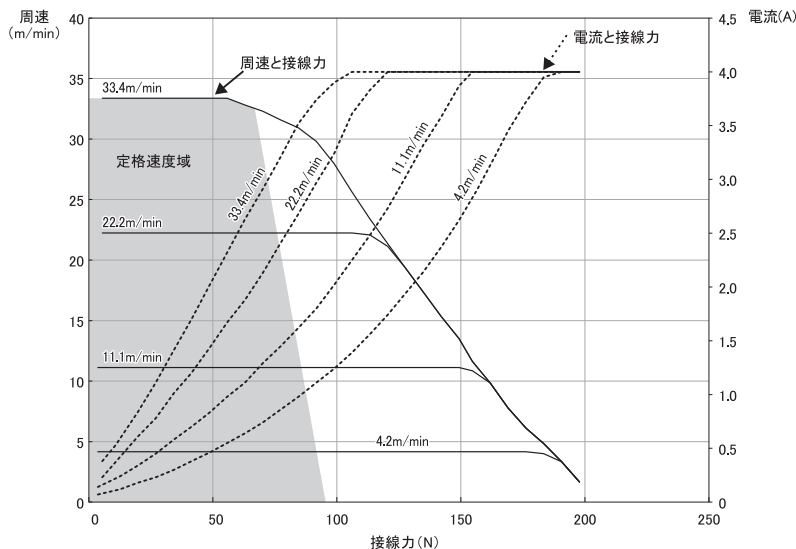

※特性一覧の数値は周囲環境25℃の数値です。ただし、参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローでの1本(運動なし)の特性であり、各種仕様を含む場合や運動時は数値が変わる場合があります。

MDR ブラシレスドライバ内蔵モータ PM570XP

パイプ径φ57


弊社ホームページに「パワーモータ選定サービス」を用意しております。(詳細は本紙P.14をご参照)

特性一覧：PM570XP

※グラフの見方についてはP.18をご参照下さい。


呼び周速60タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
70.4	32	0.5	46	63	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
64.5	33	0.5	43	59	6.2K	8.5±0.2
52.8	35	0.4	39	56	4.3K	7.5±0.2
46.9	36	0.4	35	51	3.3K	6.5±0.2
41.1	38	0.3	30	46	2.2K	5.5±0.2
35.2	38	0.3	29	42	1.8K	4.5±0.2
23.5	41	0.3	19	35	1.2K	3.5±0.2
17.6	42	0.2	14	29	750	2.5±0.2
11.7	43	0.2	10	26	430	1.5±0.2
8.8	43	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

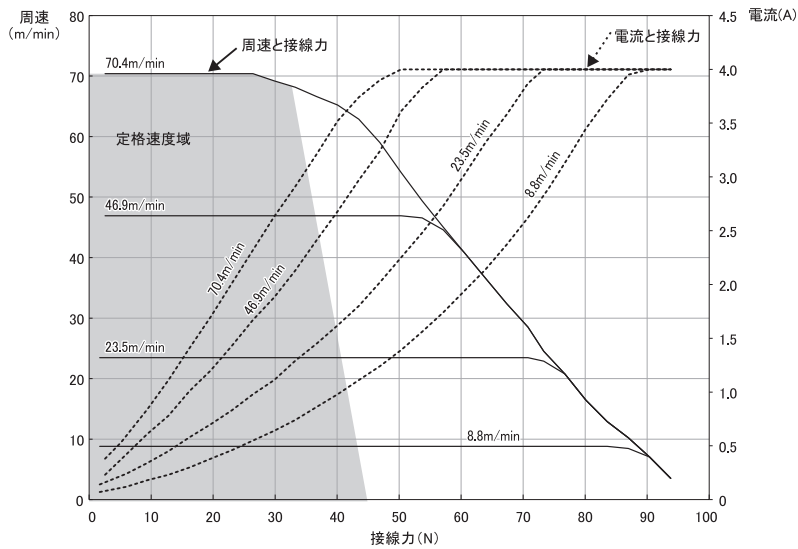

呼び周速100タイプ

周速 (m/min)	接線力 (N)	電流 (A)	定格 出力 (W)	定格 入力 (W)	外付け 抵抗 (Ω)	外部変速 電圧入力 (V)
設定	定格	搬送	無負荷	起動		
118.6	22	0.5	46	63	9.1K以上 またはオープン	9.3~10
108.8	22	0.5	43	59	6.2K	8.5±0.2
89.0	24	0.4	39	56	4.3K	7.5±0.2
79.1	24	0.4	35	51	3.3K	6.5±0.2
69.2	25	0.3	30	46	2.2K	5.5±0.2
59.3	26	0.3	29	42	1.8K	4.5±0.2
39.5	28	0.3	19	35	1.2K	3.5±0.2
29.7	28	0.2	14	29	750	2.5±0.2
19.8	29	0.2	10	26	430	1.5±0.2
14.8	29	0.2	8	23	120以下 または短絡	0~0.9

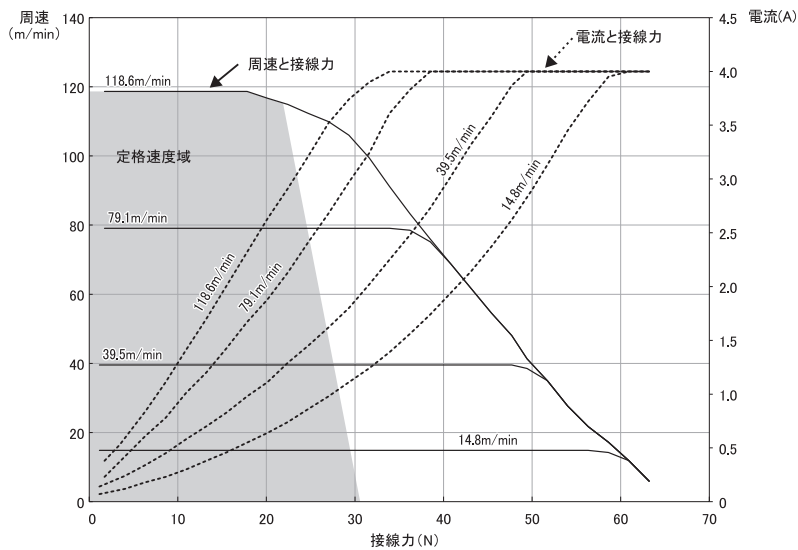

※特性一覧の数値は周囲環境25℃の数値です。ただし、参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローラでの1本(運動なし)の特性であり、各種仕様を含む場合や運動時は数値が変わる場合があります。

イントロ
ダクション

MDR

モジュール
ユニット

資料

V S
シリーズ

F E
シリーズ

F P
シリーズ

XE・XP
シリーズ

K T
シリーズ

テーパ
シリーズ

H S
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

その他
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の
選定